



LC1E..

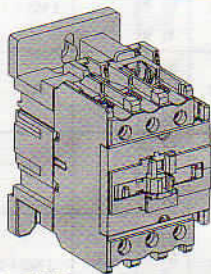

LC1E40
LC1E50
LC1E65



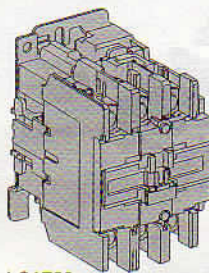


LC1E80
LC1E95




For Motor Starting Use Schneider Electric Overload Relay Series LR E.



A mm

	LC1E40/50/65		LC1E80/95	
mm	3P	4P	3P	4P
a	75	85	85	95
b	127	127	127	127
c	115	110/125	124	120/135
d	147	143	153	160
e	185	165	171	172

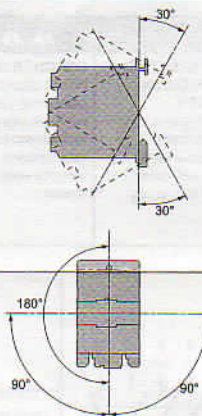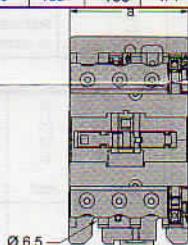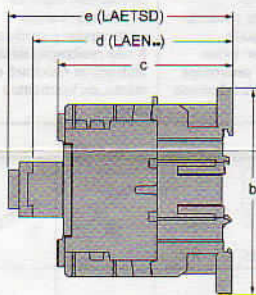

B

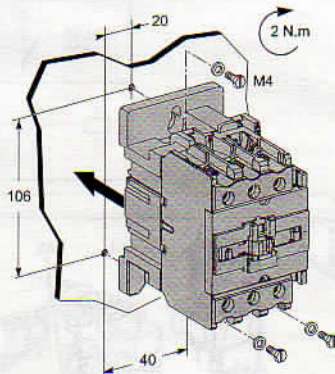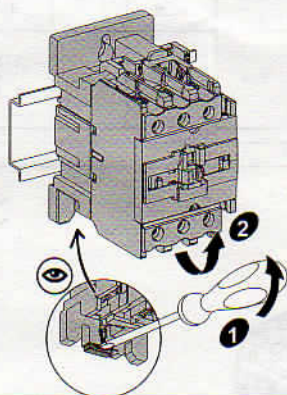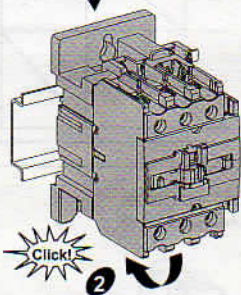

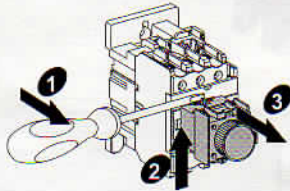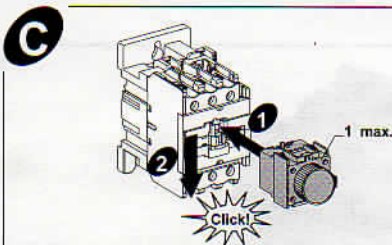

	LAEN11	53/NO 64	61/NC 62	1 NO + 1 NC
	LAEN20	53/NO 64	61/NO 62	2 NO
	LAEN02	52	61/NC 62	2 NC
	LAEN22	51 53/NO 64	61/NC 62 72 71/NC 64	2 NO + 2 NC
	LAETSD	56 55/NO 68	67/NO	On-delay 1 NO + 1 NC 1...30 s

⚠️ DANGER / ОПАСНО / 危險 / PELIGRO / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before servicing equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.


电击、爆炸或电弧闪光危险
在此电力设备上工作时，
请先切断所有电源
不遵循上述说明将导致人员伤亡。

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO


Desconecte toda alimentación del producto antes de manipular.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO OU EXPLOSIÃO OU DE ARCO ELÉCTRICO

Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.
A não realização destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

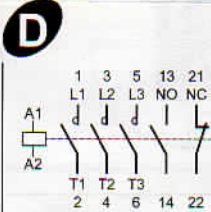

	mm	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	N.m		
LC1E40 LC1E50 LC1E60	18	2.5...25	2.5...16 + 2.5...16	2.5...25	2.5...10 + 2.5...10	5	PH 2	
LC1E80 LC1E95	16	4...50	4...25 + 4...25	4...50	4...16 + 4...16	12		4 mm
	10	1...4	1...4 + 1...4	1...2.5	1...2.5 + 1...2.5	1.2	PH 2	

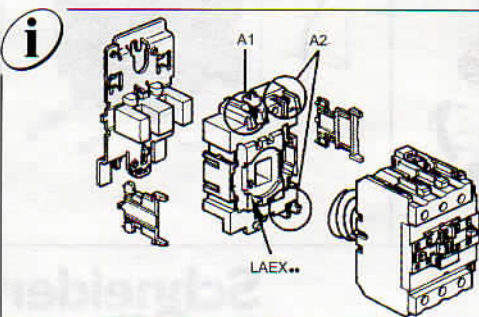

~ LAEX3. LC1E40...65
~ LAEX4. LC1E80...95

